



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden en mag niet meer gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 06/08/2026

Inspecteur: Hannes Pyfferoen

Mentor:

ID-label:

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel:

Serienummer:

Datum verslag: 06/08/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Wolvertemsesteenweg
 Huisnummer: 54
 Busnummer:
 Postcode: 1785
 Gemeente: MERCHTEM
 Land: België

Eigenaar

Naam: -
 Straatnaam: Wolvertemsesteenweg
 Huisnummer: 54
 Busnummer:
 Postcode: 1785
 Gemeente: MERCHTEM
 Land: België

Installateur

Naam: -
 BTW nr.: -
 Telefoonnummer: -
 E-mail: -

Type

Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir: Niet toegankelijk ondergronds
 Type reservoir: Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
 Inhoud reservoir: <5000 L
 Datum plaatsing: voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit
 Dichtheid toezichtspuit
 Vervuiling rond tank
 Staat deksel

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
 Staat leidingen (ontluchting, vulling)
 Uitmonding leidingen
 Staat aanvoerleiding

☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐		
Lekt stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☒

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	☒	☐	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	☒	☐	☐	☒
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐

LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)

Vloeistof	☐	☒	☒	☐
Onderdruk	☐	☒	☒	☐
Overdruk	☐	☒	☒	☐
Peilputten	☐	☒	☒	☐
Andere	☒	☐	☒	☐

TESTEN

	OK	NOK	Opmerkingen
Water- en slibbemonstering	☐	☒	
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☐	☒	Drukverlies - mbar/h
Potentiaalmeting	☒	☐	Potential -500.9mV

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk
Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.
Een overvulbeveiliging dient geplaatst te worden op de houder.

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, wordt binnen een termijn van 36 maanden de houder geledigd, gereinigd en verwijderd met behoud van de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar

Nota Er werd een hoeveelheid water en/of slib in de houder vastgesteld. Het water en/of slib dient verwijderd te worden

Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Nota Insijpelen van water in de toegengspuit van het mangat is tegen te gaan. De toegengspuit is waterdicht te maken

Rood Werking van het waarschuwing-of overvulbeveiligingssysteem is na te zien

Rood De dichtheidsproef van de tank is niet geslaagd

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Hannes Pyfferoen (erkeningsnummer ERK/TS/107354)

Hannes Pyfferoen

Hannes Pyfferoen
ACEG VZW - #259

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481























